PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-136218

(43) Date of publication of application: 31.05.1996

(51) Int. CI.

G01B 11/00 G01C 15/00 G01C 15/06 G06T 7/00 // G06F 17/00

(21) Application number : 06-272541

(71) Applicant: NIPPON STEEL CORP

(22) Date of filing:

07.11.1994


(72) Inventor: OTOMO YUJI

(54) METHOD FOR AUTOMATICALLY MEASURING AND ANALYZING THREE-DIMENSIONAL COORDINATES

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an automatic measuring and analyzing method, which measures the three-dimensional shape of a large structure or the like in high accuracy and at high efficiency.

CONSTITUTION: The main body of a measuring instrument 1 has a CCD camera, which collimates many targets 6 on an object to be measured 10 and can be, driven by a motor. An image processing device 2 analyzes the target images picked up with the CCD camera. A three-dimensional measuring system performs the setting of measuring conditions, coordinate conversion and analysis. These parts are used, and the designed dimensional values or the coordinate value of the object to be measured 10, which are inputted into the above described system, undergo coordinate conversion. The CCD camera is driven, the targets 6 are automatically tracked and the threedimensional coordinates are automatically measured.

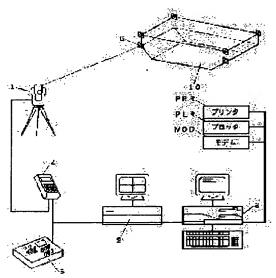

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.04.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

3210817

[Date of registration]

13.07.2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平8-136218

(43) 公開日 平成8年(1996) 5月31日


(51) Int. C I. 6		識別記号	庁内整理番 ^長	킂	FI			技術表示箇所	
G 0 1 B	11/00	Н		-					
G 0 1 C	15/00	A							
	15/06	Т							
	,				G 0 6 F	15/62	4 1 5		
			9069 - 5 L			15/20	D		
	審査請求	未請求 請求	項の数 2	OL			(全12頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	特願平6-272541				(71) 出願人	[人 000006655 新日本製鐵株式会社			
(22)出願日	平成6年(1994)11月7日						千代田区大手町2丁	目6番3号	
(an) English	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				(72) 発明者		大 友 雄 二		
						東京都千代田区大手町2-6-3 新日本製 鐵株式会社内			
					(74)代理人		杉信興		

(54) 【発明の名称】三次元座標自動計測解析法

(57)【要約】

【目的】 大型構造物等の三次元形状を高精度かつ高能 率で計測する自動計測解析方法を提供する。

【構成】 計測対象物上の多数のターゲットを視準する モーター駆動可能なCCDカメラを備えた三次元座標計 測可能な計測器本体と、CCDカメラで把えたターゲッ ト画像を解析する画像処理装置と、計測条件の設定,座 標変換,解析を行う三次元計測システムを用いて、前記 システムに入力した計測対象物の設計寸法値又は座標値 を座標変換してCCDカメラを駆動してターゲットを自 動追尾して自動的に三次元座標を計測する。

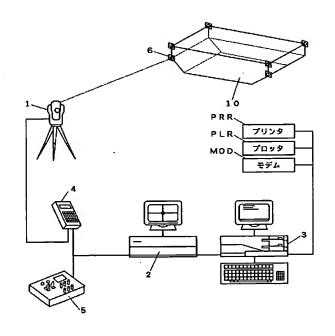

【特許請求の範囲】

【請求項1】 計測対象物上の多数の測点に設けたター ゲットを視準して、各測点の三次元座標値を計測するシ ステムにおいて、

モーター駆動可能なCCDカメラで捉えた前記ターゲッ ト上の視準点の位置を測距、測角する機能を備えた計測 機本体と、計測機本体のCCDカメラで捉えたターゲッ トの画像を解析する画像処理装置と、計測条件の設定、 座標変換、解析を行うプログラムが作動するモニター付 きコンピューター等で構成された三次元計測システムを 用いて、計測対象物の設計寸法値または三次元設計座標 値をコンピューターに入力し、モニター画面で計測機の 設置可能範囲を求めた後、その範囲内に計測機を設置

基準となる測点を実測して得られた座標値を基に基準座 標系を設定して各測点の三次元設計座標値の座標変換を 行い、その設計座標値を自動計測用の極座標値に変換 し、変換された極座標値で計測機のCCDカメラを駆動 し、各測点に取り付けられたターゲットを自動的に追尾 し、CCDカメラの光軸が測定対象ターゲット内に入っ た状態で測距、測角を行うとともに画像処理装置にてタ ーゲット像を解析し、視準点とターゲット像の図心との ずれ量, ターゲット面の傾きとその方向, ターゲット像 の主軸とターゲット面上に記された基準の傾きを求め、 これらの値から視準点からターゲット中心点までの三次 元座標値および計測対象物上の測点の三次元座標値を求 めることを特徴する三次元座標自動計測解析法。

【請求項2】 ズーム機能付きCCDカメラを用いて、 その視野を拡大することによって視野内にターゲットを 捉え、そのターゲット像の画像処理を行ってターゲット の視準面の色またはパターンから測定対象ターゲットを 識別し、CCDカメラの光軸と識別した測定対象ターゲ ット像の図心との二次的なずれ量を画像解析によって求 め、計測機本体を駆動してCCDカメラの光軸を視野内 の該測定対象ターゲット内に入るように移動することを 特徴とする請求項1記載の三次元座標自動計測解析法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、土木、建築構造物なら びに船舶等の大型構造物およびそれを構成する製作部材 の計測とその計測値の解析を行う三次元座標自動計測解 析システムに関する。

[0002]

【従来の技術】橋梁,建築鉄骨,船舶,その他大型鋼構 造物は、工場にて鋼板等の部品を組立、溶接して複数の 部材プロックに分割製作したものを、建設現場ないし船 台に移送し、そこでボルトまたは溶接により接合して建 造される。従来は、ブロックの製作完了後建設現場への 移送に先だって工場またはヤードで現物合わせで仮組立 障が生じないようにしてきた。しかし近年、鋼構造物製 作の省力化、省スペース化、コストダウンの要求と部材 製作精度の向上、計測技術の高度化が進んできたことか ら、また、鋼構造物が超大化することもあって、仮組立 を省略する方向に変わりつつある。

【0003】この場合仮組立を省略しても現地における 接合に支障が生じないようにするために、コンピュータ などを利用して、ブロック同士を仮想的に組立てて組立 精度を確認する仮組立シミュレーションを行う必要があ る。この仮組立シミュレーションを行う際、使用するブ ロックの三次元形状の正確な計測データを得ることは、 仮組立シミュレーションの精度を決定するという点で重 要なことである。しかしながら、従来の三次元形状の計 測は、トランシットや巻尺、下げ振り、レベルなどを利 用した二次元的なものであり、三次元形状の正確な把握 には不適当なものであった。近年、三次元形状のブロッ クの計測に、測量の分野で発展してきた前方交会法によ る三角測量や、光波距離計を用いた測距、測角法による ものが採用されるようになってきている。

【0004】一例として、一台の計測機で計測対象物上 の任意の点の三次元座標値を計測できる三次元座標計測 システムが、商品名「MONMOS」として、株式会社 ソキアから市販されている。この装置は、あらかじめ任 意の2点を計測して三次元座標系を設定した後、各測点 に設けた反射ターゲットの中心を視準して水平角、鉛直 角, 測距、の3要素を同時に計測し、座標変換の解析, 演算を行って三次元座標値を求めるもので、100m離 れた距離で±1mm以下の高い精度が得られるものであ る。

30 [0005]

40

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記 「MONMOS」を含めて従来の三次元座標計測機は、 視準作業において望遠鏡のピント合わせやターゲット中 心と望遠鏡の十字線の中心合わせ等を人間の視覚によっ て行っていたため、作業が煩雑で視準作業に時間を要 し、また計測者の人的誤差が入りやすく、能率が悪く計 測精度を低下させる要因となっていた。このような欠点 を解消するには、視準作業を自動化することが考えら れ、一部で自動視準方式の計測機が開発されている。

【0006】例えば、「第4回建設ロボットシンポジウ ム1994年7月19~20日」で発表された「三次元 空間自動測量システムの開発」では、自動視準して測 距, 測角を行う測量機本体と、これらの機器を制御しデ ータの表示, 記録, 管理する制御管理用コントロールユ ニットで構成された機器を用いて、大型タンク等の大空 間構造物の挙動を無人計測した事例が開示されている。 このシステムは、標的(ターゲット)位置,測定順序等 の条件を初期設定した後、モーター駆動するCCDカメ うで捉えた標的を画像処理装置で抽出し、標的図心とC を行って組立状態の確認を行い、現地における接合に支 50 CDカメラの光軸を一致させるようにCCDカメラの水 平角,鉛直角をサーボモーターで駆動させ自動視準するものである。なお、初期設定時の標的位置は座標値が既知の場合には作業者が直接座標値を入力し、未知の場合にはコントローラーによりCCDカメラを標的に向けモニター画面に入れる作業を繰り返してティーチングするものである。

【0007】本システムでは自動視準する初期設定においてあらかじめ各標的の座標値を入力するとしているが、計測機を原点としたときの自動視準用の各測点の座標値の算出方法を明示していない。あるいは各測点にCCDカメラを向けてモニター画面に入れる作業を繰り返し行ってティーチングするとしており、煩雑な人手作業を伴い自動化のメリットがあまり期待できない。また自動視準において標的図心を画像処理によって求め、視野内でCCDカメラをサーボモーターを駆動させてCCDカメラの光軸と標的図心を合致させる動作を繰り返し行って視準する方式としているため計測に時間を要し、また標的図心とCCDカメラの光軸を合致させる際機械誤差が伴うため計測精度が悪くなるという問題がある。

【0008】この他の自動測量システムとして、ライカ株式会社の自動監視測量システム「WILD APS」がある。このシステムは、ターゲットの自動追尾、自動探索、自動視準機能を有する三次元座標自動計測システムであるが、前記の自動計測システムと同様に、初期設定時の標的位置の入力方法が同じであり同様の問題がある。

【0009】このシステムのターゲットの自動探索機構は、測距光のターゲットからの反射の有無をもとに、水平、鉛直方向の走査を行ってターゲットを探索しているので、点による探索であり、複数のターゲットの中から特定のターゲットを検出できず、詳細な計測には不向きである。さらに探索の範囲の視準方向の水平および鉛直角が $10^\circ \times 10^\circ$ と狭く、計測対象物と近接した計測には向かないという問題があった。

【0010】また、測点上のターゲットを直接視準できない場合には、複数台の計測機を使用するか計測機を移動して計測しなければならない。計測機の台数、移動回数を最小限にするためには、ターゲットの中心を測点から偏位させて計測機から視準できる位置にターゲットを設置する必要があり、ターゲットを視準し中心点の三次元座標値を求めただけでは測点の位置を特定できず、測点の三次元座標値すなわち計測対象物の実形状を正確に求めることができないという問題があった。

【0011】また、これらの三次元座標値計測システムは、実測の座標系に対応した計測対象物の設計座標値を有しておらず、計測の途中において、設計値との比較ができないことや、当該計測の信頼性を計測現場で確認できないという問題があった。本発明はこれらの課題を解消し、人的な作業を極力排除し、かつ能率が良く精度の高い三次元座標自動計測解析方法を提供することを目的としている。

4

【0012】 【課題を解決するための手段】

計測対象物上の多数の測点に設けたターゲット を視準して、各測点の三次元座標値を計測するシステム において、モーター駆動可能なCCDカメラで捉えた前 記ターゲット上の視準点の位置を測距、測角する機能を 備えた計測機本体と、計測機本体のCCDカメラで捉え たターゲットの画像を解析する画像処理装置と、計測条 件の設定、座標変換、解析を行うプログラムが作動する モニター付きコンピューター等で構成された三次元計測 システムを用いて、計測対象物の設計寸法値または三次 元設計座標値をコンピューターに入力し、モニター画面 で計測機の設置可能範囲を求めた後、その範囲内に計測 機を設置し、基準となる測点を実測して得られた座標値 を基に基準座標系を設定して各測点の三次元設計座標値 の座標変換を行い、その設計座標値を自動計測用の極座 標値に変換し、変換された極座標値で計測機のCCDカ メラを駆動し、各測点に取り付けられたターゲットを自 動的に追尾し、CCDカメラの光軸が測定対象ターゲッ ト内に入った状態で測距、測角を行うとともに画像処理 装置にてターゲット像を解析し、視準点とターゲット像 の図心とのずれ量、ターゲット面の傾きとその方向、タ ーゲット像の主軸とターゲット面上に記された基準の傾 きを求め、これらの値から視準点からターゲット中心点 までの三次元座標値および計測対象物上の測点の三次元 座標値を求めることを特徴する三次元座標自動計測解析

【0013】(2) ズーム機能付きCCDカメラを用いて、その視野を拡大することによって視野内にターゲットを捉え、そのターゲット像の画像処理を行ってターゲットの視準面の色またはパターンから測定対象ターゲットを識別し、CCDカメラの光軸と識別した測定対象ターゲット像の図心との二次的なずれ量を画像解析によって求め、計測機本体を駆動してCCDカメラの光軸を視野内の該測定対象ターゲット内に入るように移動することを特徴とする上記(1)記載の三次元座標自動計測解析法。

[0014]

【作用】上記(1)によれば、計測対象物上の各測点の三次元座標値あるいは計測対象物の寸法値は設計値において既知であるので、この既知の設計座標値と計測機本体の位置をモニター付きコンピュータに入力し、次に各測点のターゲットの配置,視準する順番といった計測のシミュレーションを行い、計測対象物上の所定のターゲットを視準できる計測機本体の設置範囲をモニター上で実測の前に求められる。この設置範囲内に計測機本体の設置をすることによって、以降の自動計測が確実なものとされる。

【0015】計測現場では、上記位置に設置された計測50機により計測対象物上の基準点となる3測点上のターゲ

ットの位置が測距,測角され、計測機を原点とした極座標値で検出される。そして、この極座標値は三次元座標系の座標値に座標変換され、基準の3測点の三次元座標値が求められ、その3基準点を基に基準直交座標系が定められる。この基準座標系を共通の座標系とし、入力済みの設計座標値または設計寸法値は基準座標系の三次元設計座標値を計測機本体を原点とした極座標値を計測機本体を原点とした極座標値で変換し、この座標値を用いてあらかじめ設定した極座で計測機本体上のCCDカメラの視準方向を自動的にを駆動することによって、各測点のターゲットが順次と同じれる。さらに、視準面に基線を記したターゲットを用いることにより、ターゲット中心点の三次元座標値の偏位補正を行って測点の三次元座標値が求められる。

【0016】また、CCDカメラで捉えられた各測点のターゲットはそのターゲット像を画像解析することにより視準点からの一次元的なずれ量が求められ、視準点の座標値を補正することにより、距離計の視準軸をターゲットの中心点に合致させることなく、ターゲット中心点の三次元座標値を得る、すなわち自動視準される。

【0017】上記(2)によれば、ズーム機能付きCCDカメラを用いることにより、CCDカメラの視野内にターゲット像がない場合、視野を拡大し自動的に視野内にターゲットを捉え、ターゲットの色またはパターン認識から測定対象ターゲットを画像処理により識別し、複数のターゲットの中から測定対象ターゲットが検出される。画像解析より演算された数値制御データにを用いて、計測機本体をCCDカメラを駆動しCCDカメラの光軸を測定対象ターゲット内に移動後、自動視準をおこない、ターゲット中心点の三次元座標値を得ることができる。

【0018】上記の方法で求められた計測対象物上の測点の三次元設計座標値は、任意の三次元直交座標における座標値, 寸法値に変換され、設計値と比較され誤差量を算定し出力される。

[0019]

【実施例】以下、本発明の実施例を図を参照して説明する。図1は、本発明の一実施例による大型構造物の三次元座標計測解析システムの全体構成を示す図である。本発明に用いるシステムは、計測対象物上の各測点に設け40られたターゲット6と、サーボモータ駆動のカラーCCDカメラにより、ターゲット6を自動的に追尾,探索,視準し、測距,水平および鉛直角の測角を行う機構を有する計測機1と、計測機1のCCDカメラから得られた画像を解析する画像処理装置2と、計測のシミュレーション,座標変換等の解析および計測結果の記憶を行うモニター付きコンピュータ3と、自動計測用極座標を演算し、計測機本体の数値制御用データーの生成を行うプログラムが稼働する携帯型コンピュータ4と、CCDカメラの視準方向,拡大倍率,合焦を遠隔操作するコントロ50

ーラ 5 と、プリンタPRR、プロッタPLR、モデムMOD等の出力装置等で構成される。モデムMODは通信線を介しての他のコンピュータとのデータ通信を行なうためのものである。

6

【0020】ターゲット6は、プリズム反射シートであ り、計測機1から発射された光波を反射する。反射光は CCDカメラで撮像され、CCDカメラの撮影画像信号 すなわち画像信号より、ターゲット6の像が認識され る。ターゲット6は、視準距離に応じて必要サイズのも のを用いる。たとえば視準距離 10 mでは直径 5 mm以 上、視準距離100mでは100mm以上とする。各測 点にターゲット6を設ける際、ターゲット面7の光軸と なす角度は±45°以内が計測可能であるが、なるべく CCDカメラに正対させる。ターゲット6の形状は、円 形、四角形、三角形等いずれでもよいが、後述するター ゲットの傾きによるずれ量の補正をする場合には、真円 にしたものを使用するのがよい。また、図10に示すよ うな垂直な側面19を有する円筒形ターゲットを用いる と、ターゲットの画像の側面像21から傾きの方向を知 ることができる。さらにターゲット表面に着色したり特 定のマークを付けると、ターゲットの識別に便利であ

【0021】図2の(a)は、真円の視準面をもつシートタイプのターゲットである。ターゲット表面には必ずしもターゲットの中心を示すクロスラインを必要としないが、ターゲット中心を測点に合わせやすいように、図2の(b)に示すようなクロスラインを記してもよい。図2の(c)は、ターゲットの中心を測点に一致させて取付けにくい場合に使用するターゲットの一例であり、ターゲットの視準面7を2軸方向に傾斜または回転させて使用することができる。この場合、測点の方向を示すターゲットの中心を通る基線8をターゲット視準面7上に記したものを使用する。

【0022】計測機1は、近赤外線による測距を行う光波距離計と、水平角および鉛直角の測角を行う測角計と、ターゲット6を自動的に追尾,探索,視準するためのズーム機構付きのカラーCCDカメラと、視準方向を数値的に制御できる水平角および鉛直角可変用のサーボモータ等を備えており、設計極座標値の入力を受けターゲット6を視準して、測距,測角を行い、ターゲット中心の座標の極座標として出力する。なお、光波距離計の視準軸とCCDカメラの光軸は同軸である。また、色彩によるターゲットの識別の必要性がなければ、白黒のCCDカメラでもよい。

【0023】モニター付きコンピュータ3は、計測シミュレーション、座標変換等の解析、設計値および計測結果のグラフィック表示および記憶等を行うもので、計測のシミュレーション、座標変換、補正演算等の解析ソフトウェアが作動するものである。

【0024】携帯型コンピュータ4は、上記のモニター

付きコンピュータ3とほぼ同等の機能を有し、実測時の 計測対象物10と計測機1の位置関係に基づいて各測定 点の三次元設計座標値の変換を行い、自動計測用極座標 値を演算し数値制御用データの作成を行うもので、ノー トパソコンあるいはハンディーターミナル等を用いる。

なお、携帯型コンピュータ4を省略し画像処理装置2 とモニター付き用コンピュータ3とオンライン等で直接 接続してもよい。

【0025】コントローラ5は、計測機1のCCDカメ ラの視準方向, 拡大倍率, 合焦を遠隔操作する機能を有 し、計測対象物 10上の測点のうち、原点と基準軸およ び基準面を設定するための3基準点を視準するために使 用される。また、計測対象物10上の三次元設計座標値 が既知でない測点の三次元座標値を、マニュアル操作で 計測する場合にも使用する。

【0026】-第1実施例-

以下、前記のように構成したシステムを用いて計測対象 物上の測点の三次元座標値を自動的に計測する第1の実 施例について説明する。図3は計測手順の骨子を示すフ ローチャートであり、図4は計測対象物を自動的に計測 20 する態様を示したものである。この第1実施例では次の ように三次元座標値自動計測を行なう。

①計測対象となる構造物の設計あるいは製作のために作 成された既知の三次元設計座標値を、モニター付きコン ピュータ3を使用して入力を行い、モニター画面上に計 測対象構造物の三次元設計モデルを作成し測点を決定す る。この場合、構造物の設計寸法値を入力し、コンピュ -タ内で三次元設計座標値に変換させてもよい;

②同じ画面上に計測機1の設置位置を入力し;

③この点を原点として計測対象構造物 10上の測点の設 30 る。 計極座標値を求め、視準する測点上のターゲット6の決 定, 測定順番の設定等の、計測条件のシミュレーション を行い、計測機1の設置可能範囲を求める;

④前記設置可能範囲内に計測機1を設置し;

⑤計測対象構造物 1 0 上の 3 測点を基準点 (9 a, 9 b, 9 c)とし、その測点上のターゲットの極座標値を 計測機1により実測し、測点の三次元座標値に変換す る:

⑥この3点のうち任意の1点を原点、原点9aと第2点 9 b を結んだ線を x 軸と、この軸と第 3 点 9 c を含む平 面をx-y(x-z)面と、この面に垂直な軸をz軸と 定義し、計測対象構造物の局所座標系とする。

【0027】②計測対象物10の三次元設計座標値のう ちで、前記の3基準点(9a,9b,9c)に対応する 3点の設計座標値からなる原点 9 a. 座標軸, 基準面、 を計測対象構造物上の原点9a.基準軸,基準面、に合*

 $\theta = s i n^{-1} (s/\ell)$

【0032】ターゲット面の光軸となす角度のは、ター ゲット面7の傾きの方向によって正負が決定されるが、

*致させれば、計測対象構造物の実物の局所座標系と三次 元設計モデルの局所座標系は一致する。図式的に表現す れば、図4のように計測対象構造物10の実物のうえに 共通の座標軸を持つ三次元設計モデルが投影された状態 と見ることができる。このことにより、実測時の計測機 1位置を原点9aとしたときの三次元設計モデル上の測 点の設計極座標値が座標変換により求められる。また、 図5のように1箇所の計測機1の設置点から視準できな い測点 15.16は、前記の③計測のシミュレーション から解っているので、それらに設置されたターゲットを 視準できる複数の計測機 I A の設置点 1 2 , 1 3 を設 け、計測対象物内外の両方から視準可能な共通測定点1 4にターゲット6を設置し、これを計測の接合点として 座標を一致させる。この計測機設置数、位置および共通 測定点の数、位置もあらかじめシミュレーションしてお ۷.

Я

【0028】 ⑧この測定対象ターゲットの設計極座標値 に、その測点のターゲットの形式、色、サイズといった 属性データを加え、各々のターゲットの自動追尾、探 索, 視準用の数値制御データを作成し:

⑨計測機1を駆動しCCDカメラの視準方向,拡大倍 率, 合焦の遠隔操作を行い、測定対象ターゲットを自動 的に追尾、探索、視準する。

【0029】本発明における、ターゲット中心点を自動 視準する原理は以下のようである。図 6 は計測機 1 の C CDカメラで捉えたターゲット6の影像である。CCD カメラによりターゲット6を視準し得られた真円のター ゲット面を持つターゲット像では、CCDカメラの光軸 と角度を持っていれば楕円の画像17として捉えられ

【0030】ここでターゲット6の中心点の、CCDカ **メラの視準点からのずれ量(Δx, Δy, Δz)の算出** 法を図7を用いて説明する。視準軸(光軸)方向をZp とし、それと直交する面をxp-yp平面とし、水平方 向にxp軸を定め、それと直交する軸をYp軸とし画像 座標系を設定し、ターゲット上の視準点すなわち光軸が ターゲットと交差する点をPとし画像座標の原点とす る。このXp-Yp平面上のターゲット像の画像解析を 行い、ターゲット像の図心Cの座標値(Δx, Δy)を ターゲット像の図心計算から、ターゲット面の光軸に対 する傾きθを、ターゲット像の長径と短径の比あるいは ターゲット(真円)とターゲット像(楕円)の面積比か ら求める。

[0 0 3 1]

【数1】

• • • (1)

たターゲット面の楕円状の画像 17 からだけでは判断で きない。このターゲット面7の方向を判定する手順を図 このターゲット面7の傾きの方向はCCDカメラで捉え 50 8と図9のフローチャートを用いて説明する。図8のO

点は計測機1の位置で全体座標系の原点であり、対象タ ーゲット上の視準点がP、光軸をターゲット像の短軸方 向に任意に移動して視準されたターゲット上の点がP' である。2点視準法では、

- ①測定対象ターゲット上のP点を視準し、
- ②その点の極座標値、すなわち斜距離R.水平角Hp. 鉛直角Vpを得る、また
- ③ターゲット像の画像解析から(Δx , Δy , θ , α) を求めておく、次に
- に移動して別の点P' を視準し、
- ⑤その点の斜距離R'を測定し、
- ⑥RとR'の値を比較することによって、ターゲット面 7の向き、すなわち θ の正負がわかる。

*【0033】なお、1点視準で行うこともできる。この 場合は一例として、図10に示すようなターゲット面7 に垂直な側面19を持つ円筒形台付きのようなターゲッ ト自体で傾き方向を判別できるようなもの(b)を用い れば、ターゲットに傾きのある場合、(c)のようにタ ーゲットの側面19が見える側が手前と判断でき、1回 の視準で θ の正負を判定できる。

10

【0034】さらに図7に示すターゲットの長軸(L 軸)の水平軸(Χρ軸)となす角度αを求め、以下のよ ②ターゲット上の光軸をターゲット像20の短軸に平行 10 うな計算式によりターゲット中心点の光軸方向のずれ量 Δzを算出する。

[0035]

【数2】

$$\Delta z = \sqrt{\Delta x^{2} + \Delta y^{2}} \cdot \frac{\sin \{\alpha + \tan^{-1}(\Delta y / \Delta x)\}}{\tan \theta}$$

 \cdots (2)

【0036】次に、対象ターゲットの中心点の座標値の 算出方法を図11を用いて説明する。計測機1を原点O 20 z)から、下式により求められる。 とした時のターゲット中心点丁の全体座標系における三 次元座標値(Xc, Yc, Zc)が、傾斜したターゲッ

ト像の視準点Pの極座標値(R, Hp, Vp)と画像座※ $\begin{pmatrix} Y c \\ Z c \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} s i n V p \cdot c o s H p \\ c o s V p \end{pmatrix}$

※標系における視準点Pからのずれ量(Δx , Δy , Δ

[0037]

【数3】

$$+ \begin{pmatrix} c \circ s Hp & s \circ n Hp \cdot c \circ s Vp & s \circ n Hp \cdot s \circ n Vp \\ -s \circ n Hp & c \circ s Hp \cdot c \circ s Vp & c \circ s Hp \cdot s \circ n Vp \\ 0 & -s \circ n Vp & c \circ s Vp \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

$$\cdot \cdot \cdot (3)$$

【0038】また、測点の三次元座標値の算出方法を図 12を用いて説明する。ターゲット中心Tから測点Qま でのターゲット面の基線方向の距離をh、直角方向の距 離をdとし、ターゲット像の長軸(し軸)と基線の画像 のなす角度をβとすると、画像座標系においてターゲッ★ ★ト中心点Tを原点としたときの測点Qの座標値(Δx s, $\Delta y s$, $\Delta z s$) は下式により求められる。

[0039]

【数4】

$$\begin{pmatrix}
\Delta xs \\
\Delta ys \\
\Delta zs
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
c \circ s \alpha & s i n \alpha & 0 \\
-s i n \alpha & c \circ s \alpha & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{h \cdot s i n \theta \cdot t a n \beta}{\sqrt{s i n^2 \theta + t a n^2 \beta}} \\
\frac{h \cdot s i n \theta}{\sqrt{s i n^2 \theta + t a n^2 \beta}} + d \cdot c \circ s \theta \\
\frac{h \cdot c \circ s \theta \cdot t a n \beta}{\sqrt{s i n^2 \theta + t a n^2 \beta}} - d \cdot s i n \theta
\end{pmatrix}$$

【0040】上記の測点Sの画像座標系における座標値 を全体座標系に変換して、計測機1を原点〇とした時の 測点Sの三次元座標値(Xs、Ys、Zs)は次式によ り求められる。

[0 0 4 1]

【数5】

$$\begin{pmatrix} X & s \\ Y & s \\ Z & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X & c \\ Y & c \\ Z & c \end{pmatrix}$$

$$+\begin{pmatrix} c \circ s H p & s \circ n H p \cdot c \circ s V p & s \circ n H p \cdot s \circ n V p \\ -s \circ n H p & c \circ s H p \cdot c \circ s V p & c \circ s H p \cdot s \circ n V p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x s \\ \Delta y s \\ \Delta z s \end{pmatrix}$$

 $\cdot \cdot \cdot (5)$

12

【0042】次にターゲットの自動探索について説明す 10 る。一般的には、土木、建築、構造物および船舶の部 材、ブロックといった計測対象物の設計値からのずれ は、数mm~数cm程度であり、ターゲット6の大き さ,取り付け方向を適切に選ぶことにより、設計値で視 準すれば、通常 1 回の視準で C C D カメラの光軸はター ゲット内に入るが、大規模な計測対象物あるいは製作精 度の悪い計測対象物の場合、設計値で視準してもCCD カメラがターゲット像を捉えることができないことがあ る。このような場合にはターゲットの自動探索が必要と なる。図13にはターゲットの自動探索の手順を示すフ ローチャートを示す。画像解析により画面上(視野内) にターゲット像が存在するか否かを判定し、無ければ自 動的にCCDカメラのズーム機構を作動させ、視野を拡 大しターゲットを探索する。また、ターゲット像がCC Dカメラの視野内に入っていても、ターゲット内にCC Dカメラの光軸が入っていない場合、またCCDカメラ の視野内に測定対象ターゲット像の全体が入っていない 場合には、そのターゲットの全体像または部分像の画像 解析により光軸からのずれ量 $(\delta x, \delta y)$ を求め、光 軸の移動を行いターゲットを視準する。そして自動視準 を行う際のCCDカメラの倍率はターゲットの画像処理 に最適な状態に切り替える。

【0043】次に、CCDカメラ視野内に複数のターゲ ットを捉えた場合の測定対象ターゲットの識別法につい て説明する。計測対象物上の近接した測点や遠方の測点 を計測する場合、図14に示すようにCCDカメラの視 野内22に複数のターゲット像が存在することがある。 この場合、ターゲットの視準面が特定の色に着色された ターゲット23を用いてカラーCCDカメラにより識別 するか、またはターゲットの視準面の形状や視準面上に 40 記された特定のマークを利用したパターン認識により、 · 対象ターゲットの自動選択を行う。

【0044】上記の方法により、自動追尾、探索、視準 された計測対象物上のターゲットの中心点の三次元座標 値は、ターゲットの設置偏位(測点とターゲット中心と のずれ量)が補正されて測点の三次元座標値が求められ る。さらに、携帯型コンピュータ4に記憶された設計値 と比較され、計測機1の配置およびターゲット6の設置 等の計測の状態の確認ならびに計測対象物の誤差量の出 力をリアルタイムで行う。

【0045】-第2実施例-

本発明の第2の実施例として自動追尾と自動視準に三次 元CAD使用した例を説明する。三次元座標計測解析シ ステムを構成する機器のうちのターゲット6,計測機 1. 画像処理装置2等は、第1実施例と同一のものでよ いが、モニター付きコンピュータ3と携帯型コンピュー タ4は、三次元CADが作動するのに十分な能力および 容量のCPUとハードディスク等の外部記憶装置を装備 しているものとする。以下、前記のように構成したシス テムを用いて計測対象物 10上の測点の三次元座標値を 自動的に計測する手順を前記図3の計測手順の骨子を示 すフローチャートを用いて説明する。

【0046】第2実施例の三次元座標値自動計測法は次 のように行なう、まず、

①計測対象となる構造物の設計あるいは製作のために作 成された既知の三次元設計座標値をモニター付きコンピ ュータを使用して三次元CADの図形データとして入力 を行い、モニター画面上に計測対象構造物の三次元設計 モデルを作成し測点を決定する。この場合、構造物の設 計寸法値を入力して三次元モデルを作図してもよい。つ ぎに、

②同じ三次元CADの画面上に計測機1の設置位置を入 カレ:

③この点を原点として計測対象構造物上の測点の設計極 座標値をCADの座標表示機能により求める。また、計 測機 1 が設置された位置から視準できる測点上のターゲ ットを三次元CADの隠線処理機能を用いて選定し、タ ーゲットの測点からの偏位およびターゲット面の向きを 設定したうえで、ターゲットの中心点の設計極座標値を ③と同様にして求め、測定順番の設定等の計測条件のシ ミュレーションを行い、計測機1の設置可能範囲を求め る;

④前記設置可能範囲内に計測機1を設置し;

⑤計測対象構造物上に基準面を構成する3測点上ターゲ ットの極座標値を計測機1により実測する:

⑥この座標値は三次元CADに入力され、CADの座標 表示機能により測点の三次元座標値を求め、任意の1点 を原点、原点と第2点を結んだ線をx軸と、この軸と第 3点を含む平面をx-y (x-z) 面と定義して、計測 対象構造物の局所座標系とし、三次元CAD上に設定す

50 る:

30

⑦その局所座標上に◎で作成された計測対象物の三次元 設計モデルの複写を行う。

【0047】そして、実測時の計測機1位置を原点とし たときの三次元設計モデル上の測点に設置されたターゲ ットの中心点の設計極座標値がCADの座標表示機能に より求められる。また図5のような座標の接続も三次元 CAD上で行う。このとき、計測機設置数、位置および 共通測定点の数,位置もあらかじめCAD上でシミュレ ーションしておく。手順8,9は第1実施例と同様であ

【0048】次に図15に示すように自動視準において CCDカメラで捉えたターゲット像17を画像解析する ことによって得られたデータ (Δx , Δy , θ , α , β) と光波距離計と測角計により測距, 測角された視準 点Pの極座標値(R. Hp. Vp)を用いて、ターゲッ ト6の中心点と測点の三次元座標値を三次元CADを用 いて求める方法について説明する。

【0049】まず、計測機1を原点として、この原点O と対象ターゲットの視準点Pを結んだ線分OP(光軸) に直角な平面A(25)を設定する。図15の(a)は 20 ターゲット像17を含む平面25であり、ターゲット上 の視準点Pとターゲット像17の図心Cはこの平面内2 5に存在する。図15の(b)に示すように、平面25 (A)上の視準点Pを通りターゲット像17の楕円の長 軸に平行な直線を交線R-Rとする、平面25と(π/ $2-\theta$) の角度をなす平面 26 (B) を設定する。この 平面 2 6 が図 1 5 の (c) に示す ターゲット 面 7 を含む 平面であり、ターゲット像の図心Cを平面Bに投影した 点がターゲットの中心点Tである。計測機11を原点O とした時のターゲット中心点Tの全体座標系における三 30 次元座標値をCADの座標表示機能により直接求める。 また図15の(a)において、ターゲット像の中心点T を通りターゲット像17の長軸とβの角度を持つ径線C D27を引き、平面26に投影する。図15の(c)に 示すようにこの径線の投影線はターゲット上に記された 基線と一致する。図15の(d)は投影線TE28に沿 ったターゲット面7に垂直な断面図であるが、ターゲッ ト中心点Tと測点Qの位置関係は既知であるので、ター ゲット中心点Tから投影線TE28方向にh、垂直にd の距離の点が測点Qであり、三次元座標値はCADの座 40 標表示機能により直接求める。

【0050】なお、全体座標系や任意の局所座標系にお ける測点の座標値、寸法値および図心も、三次元CAD の座標表示, 距値計算, 面積計算, 図形情報機能等を用 いて求める。

[0051]

【発明の効果】本発明によれば、計測対象物の三次元座 標の計測において、既知の三次元設計座標値を用いてC CDカメラと距離計, 測角計からなる計測機1を自動的 に制御して、計測対象物上の測点に設置されたターゲッ 50 像を、(c)は傾めのときの画像を示す。

トの自動追尾、自動探索、自動視準を行うため、実際の 計測作業において入手作業が大幅に省略され、人為的ミ スが少なくなり、計測現地における計測作業が迅速かつ 確実にできる。また、自動視準の際、ターゲット中心点 に光波距離計の視準軸を完全に合致させることなく、C CDカメラによって得られたターゲット像を画像解析す ることよりずれ量を求めて補正するので、視準操作に要 していた時間の大幅な短縮がはかられ、計測スピードが 速く、しかもターゲットの中心と距離計の視準軸を合致 させる際生じる機械誤差を排除でき高精度の計測ができ る。さらに、計測対象物上の測点から偏位させた位置に 回転可能なターゲットを設置することが可能となり、計 測機の設置台数あるいは移動回数を削減することがで き、計測設備コスト, 計測時間を大幅に抑えることがで きるとともに、計測機の切り替えや移動による座標の接 合の際に生じる測定誤差を最小限にすることができ高精 度の計測ができる。また、計測途中で計測対象物の測定 値を設計値と比較でき、計測の状態および計測対象物の 誤差量がリアルタイムで確認できるようになり、計測の 信頼性が向上する。

14

【図面の簡単な説明】

本発明を実施する、大型構造物の計測測定装 置の全体構成を示すブロック図である。

図1に示す視準用ターゲット6の数例を示す 【図2】 正面図である。

【図3】 本発明の第1実施例の計測手順の骨子を示す フローチャートである。

【図4】 図1に示す計測対象構造物(実線)と、該構 造物の共通の座標軸を持った三次元設計モデルにより表 わされる像(点線)を、計測機1を基準点にして示す斜 視図である。

【図5】 図1に示す一箇所の計測機1で視準できない 測点の計測態様を示す示す斜視図である。

【図6】 図1に示す計測機1のCCDカメラの光軸に 対してθの角度を持つ真円のターゲットを視準して得ら れたターゲット像(楕円)と、光軸に対して直交するタ ーゲットの像(円)を示す平面図である。

【図7】 図1に示す計測機1のCCDカメラで撮影し たターゲットの中心の光軸方向のずれ量△zを示す平面 図である。

【図8】 図1に示す計測機1のCCDカメラで撮影し たターゲットの、2点視準法により求めるターゲット面 の傾斜方向を示す斜視図および側面図である。

【図9】 本発明の第1実施例における2点視準法の計 測手順の骨子を示すフローチャートである。

【図10】 本発明で用いるターゲットの変形例を、図 1に示す計測機1のCCDカメラで撮影した画像を示す 平面図であり、(a)はターゲットがCCDカメラに正 対向しているときの画像を、(b)は横向きのときの画

【図11】 図1に示す計測機1を原点とするターゲッ ト中心点の三次元座標値Δェ,Δy,Δzを示す斜視図 である。

【図12】 測点の三次元座標値を算出するときの、図 1に示す計測機1のCCDカメラで撮影したターゲット の中心Cと測定Qの立体関係を示す平面図である。

【図13】 本発明の第1実施例におけるターゲットの 自動探索の手順を示すフローチャートである。

【図14】 図1に示す計測機1のCCDカメラの視野 内に複数個のターゲーットがあるときの、CCDカメラ 10 15:計測機Bによって計測できない測点 の撮影画面の一例を示す平面図である。

【図15】 本発明の第2実施例における、図1に示す 計測機1のCCDカメラで撮影したターゲット像の中心 Cと測定Qの立体関係を示す平面図であり、(a)はC CDカメラの光軸に直角な面 2 5 上のターゲット像を示 し、(b)は基準平面X-Zと、面25と、面25と所 定の角度をなす面26との関係を示す平面図、(c)は 面26上のターゲット像を示す平面図、(d)は(c) に示す投影線TE28に沿った、ターゲット面7の断面 を示す平面図である。

【符号の説明】

1:計測機

2:画像処理装置

16

3:モニター付きコンピュータ

4:携帯型コンピ

ュータ

5:コントローラー

6:ターゲット

7:ターゲット面(視準面)

8:基線 9 a:原点

9 a, 9 b, 9 c:基準点

11:計測対象

10:計測対象物 物の設計値の投影図

12:計測機A

13:計測機B

14:共通計測点

16:計測機Aによって計測できない測点

17:光軸に対してθの角度を持つターゲット像

18:ターゲット面の法線ベクトル 19:ターゲッ

トの側面

20:ターゲット像

21:ターゲッ

ト側面像

22: CCDカメラの視野 (モニター画面)

23: 視準面に着色されたターゲット像

25:平面A


20 26:平面B

27:径線CD


28:投影線TE

24:測定対象ターゲット




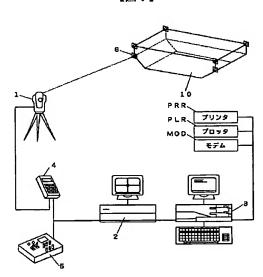





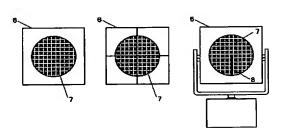


【図4】

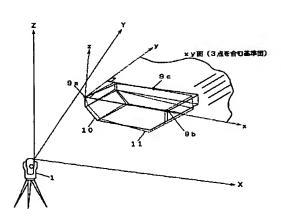


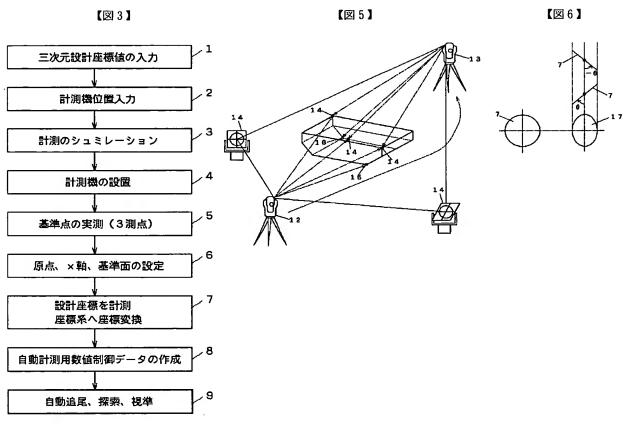

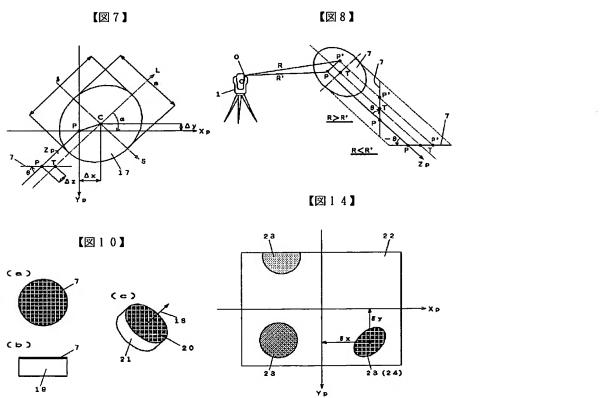

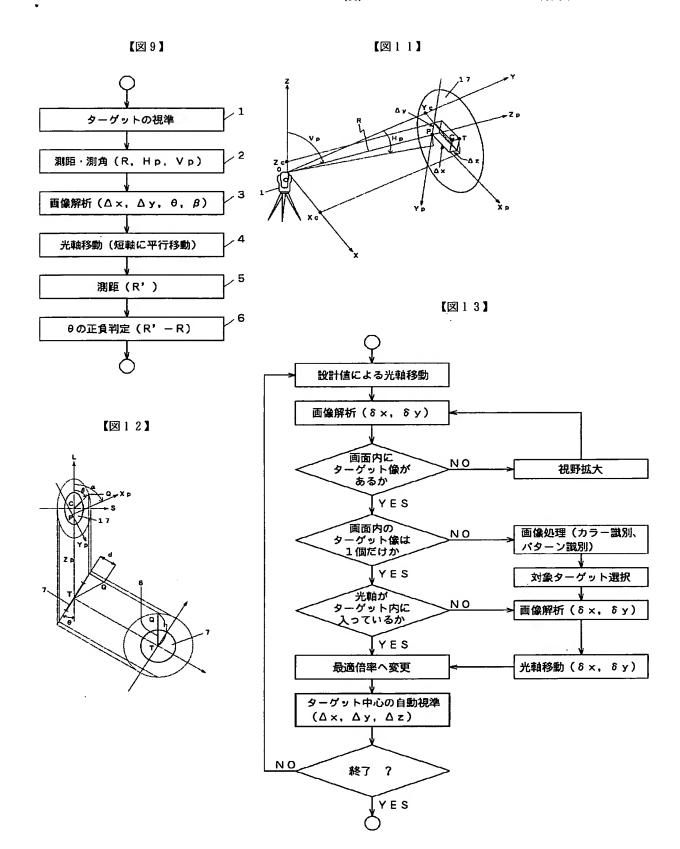

【図15】

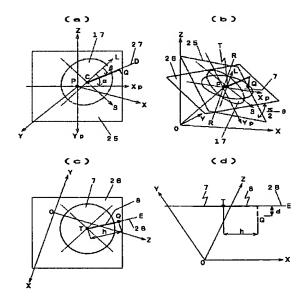

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶
G 0 6 T 7/00
// G 0 6 F 17/00

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所